

Sub- EE 304

Attend any three qus. Out of 5 (Each que. Carry 5 mark)

Q1 Describe the choice of specific electric loading?

Q2 Find out the out put equation for Armature Design?

Q3 Explain the effect of the length of the airgap in 3 phase motor?

Q4 Find out the out put equation for 3ph. Motor?

Q5 define the choice of number of ples?

Ans → 1.

Specific electric loading :- विशिष्ट विद्युत लोडिंग विभिन्न गुणों को पर निर्भर करता है।

i) तापमान में वृद्धि :- विद्युत आर के चयन के लिए विद्युत रोधी पदार्थों के साथ तापमान में वृद्धि के साथ बदलता है।
पेरण मोटर में रोटर वायु अन्तराल में घुमता है जिसमें फलक्स करता है।

ii) अतिआर क्षमता :- विशिष्ट विद्युत लोडिंग मोटर का कुल आउटपुट तथा रेटेड आउटपुट का अनुपात अतिआर क्षमता कहलाता है।

iii) आवृत्ति :- मोटर की आकृति रोटर के घुमने पर निर्भर करती है।
3-Ph मोटर के लिए आकृति $f = \frac{P_{ph}}{2}$ होती है।

iv) मशीन का आकार :- विशिष्ट विद्युत लोडिंग का चयन मशीन के आकार पर बहुत निर्भर करता है।

v) मशीन की गति :- जब मोटर में रोटर घुमता है तो मोटर के स्लोट हैं तथा दात फलक्स को काटते हैं।
जिससे मोटर की गति पुञ्जावित होती है।

Ans → 2. Output equation for Armature Design की

आउटपुट समीकरण को उस मशीन की मुख्य भाग या विशेष एवं विद्युत loading तथा गति के term में उद्विगित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत में सम्बन्ध को बताने वाली समीकरण को आउटपुट समीकरण कहते हैं।

Armature द्वारा शक्ति (Kw)

$$P_a = \text{उत्पादित emf} \times \text{आर्मेचर धारा} \times 10^{-3}$$

$$P_a = E I_a \times 10^{-3} \text{ Kw}$$

परन्तु D.C. मी से उत्पन्न Emf =

$$E = \frac{\phi Z n p}{a}$$

निम्न समीकरण से

$$P_a = \frac{\phi Z n p}{a} I_a \times 10^{-3}$$

$$P_a = (P\phi) \left[\frac{I_a}{a} \right] n \times 10^{-3}$$

$$P_a = (P\phi \times (I_a)^2) n \times 10^{-3} \left[I_2 = \frac{I_a}{a} \right]$$

$$P_a = (\text{कुल चुम्बकीय लोडिंग}) \times (\text{कुल विद्युत लोडिंग}) \times \text{गति RMS} \times 10^{-7}$$

निम्न समीकरण से हम जात करते हैं

विशेष चुम्बकीय लोडिंग

$$B_{av} = \frac{P\phi}{\pi PL}$$

या $P\phi = \pi DL B_{av} v$

तथा विशिष्ट चुम्बकीय loading $a_c = \frac{I_2 Z}{\pi D}$

$\Rightarrow I_2 Z = \pi D a_c$

निम्न समीकरण से $P_a = (\pi DL B_{av}) (\pi D a_c) n \times 10^{-3}$
 $= (\pi^2 B_{av} \times 10^{-3}) D^2 L n$

$P_a = L_0 D^2 L n$
 $L_0 = \pi^2 B_{av} a_c \times 10^{-3}$


समीकरण का D.C. m/c output equation (P) के अलग होती है 6 का आउटपुट गुणांक करते हैं।

$P_a = \frac{P}{n}$ (जनरेटर के लिए) (n = रखता के लिए)


$P_a = P$ (motor के लिए)

अतः \rightarrow 3 Power factor m/c में वायु अंतराल के माध्यम से flux को Rotor तक भेजने के लिए आवश्यकता mmf flux घनत्व एवं वायु अंतराल की लम्बाई के गुणफल के समानुपाती होता है।

- $V_a =$ स्टैटर उद्भवित वोल्टता
- $\phi_m =$ वायु अंतराल फ्लक्स
- $E_r =$ रोटर में प्रेरित Emf
- $I_r =$ रोटर धारा

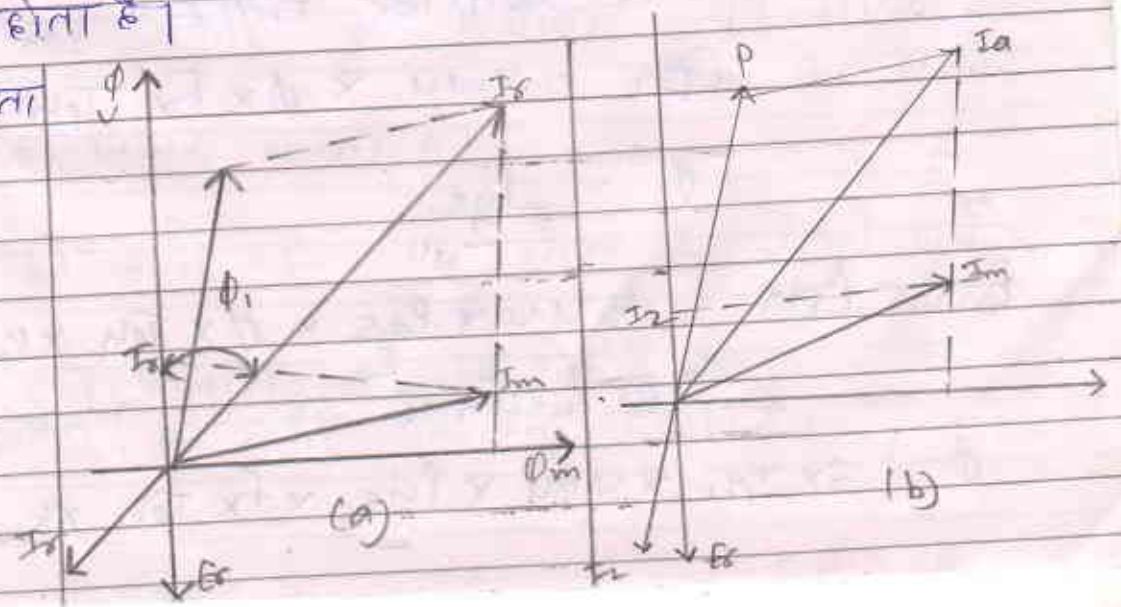

(ii) अतिभार क्षमता \leftarrow अधिकतम आउटपुट तथा स्टैट आउटपुट के अनुपात को घेरा मोटर की अतिभार क्षमता वाले घेरा motor अधिकतम आउटपुट वृत्त खींचने।

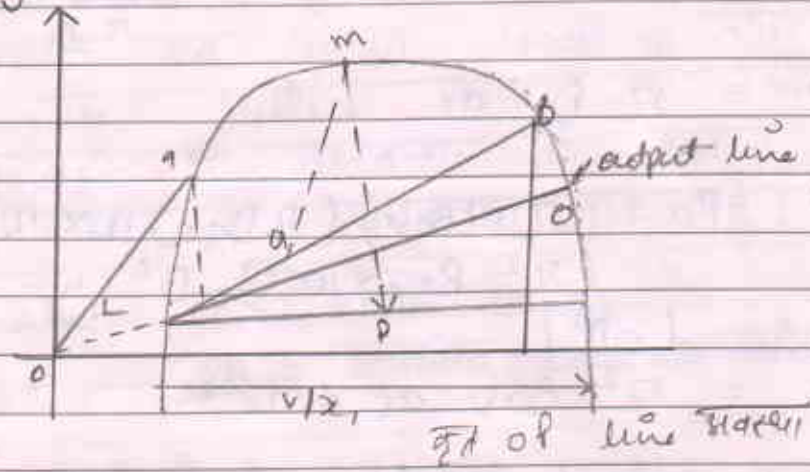

घेरा motor में जब इस तरह का अतिभार अवस्था प्राप्त होती है तो इसमें कोई अन्य कोई अवस्था प्राप्त नहीं कि जासकता है तथा यह प्रक्रिया बहुत ही अवस्था में अतिभार क्षमता वाली होती है।

Ans \rightarrow 4 प्रति - PH चुम्बकीय परिपथ KVA रेटिंग

$$Q = 3 \times I_{ph} \times E_{ph} \times 10^{-3} \text{ KVA} \quad \text{--- (1)}$$

प्रति फेस टर्मिनल वोल्टता, प्रत्येक फेस में उत्पन्न वि. वाहकत्व के बराबर होता है।

$$E_{ph} = 4.44 \times \phi \times f \times T_{ph} \times K_w$$

$$f \phi = \frac{P_{ms}}{2}$$

$$E_{ph} = 4.44 \times \frac{P_{ms}}{2} \times \phi \times T_{ph} \times K_w$$

Eq. (1) में रखने पर

$$\phi = \frac{3 \times I_{ph} \times 4.44 \times \frac{P_{ms}}{2} \times f \times T_{ph} \times K_w \times 10^{-3} \times \text{KVA}}{2}$$

उतिकेस धारा $I_2 = I_{ph}$
 आर्मेचर चालके की संख्या $Z = 3 \times 2 \times I_{ph}$

$$Q = 1.11 \times I_2 \times Z \times \phi \times K_w \times 10^{-3} \times P \times \eta_s$$

$$B_{av} = \frac{P\phi}{\pi DL} \quad \text{--- (2)}$$

$$P\phi = B_{av} \pi DL$$

$$P\phi \quad a.c. = \frac{I_2 Z}{\pi D}$$

$$I_2 Z = a.c. \pi D$$

ये मान Eq (2) में रखने पर

$$Q = 1.11 \times (a.c. \pi D) \times (B_{av} \pi DL) \times K_w \times 10^{-3} \text{ kVA}$$

$$Q = 1.11 \times a.c. \cdot D^2 \pi^2 L \times K_w \times 10^{-3} \text{ kVA}$$

$$Q = 11 B_{av} a.c. (K_w) D^2 L \times 10^{-3}$$

$$C_0 = 11 B_{av} a.c. K_w$$

$$Q = C_0 D^2 L 10^{-3} \text{ kVA}$$

ये 3ph - motor की output equation है।

Ans \rightarrow 5 Choice of no. of poles :- हम जानते हैं कि Machine Pole की संख्या प होती है तो flux चक्र ϕ/δ होता है उस प्रकार Pole मशीन पर Depend करती है।

i) Frequency \propto मशीन की frequency, Pole के समानुपाती होती है। $F \propto P$ जैसे Pole की संख्या बढ़ती है। frequency बढ़ती है परन्तु Pole की संख्या बढ़ने पर अधिक वजन पर मशीन frequency बहुत अधिक बढ़ जाती है।

ii) ~~लोहे भागों का weight = pole की संख्या लगाने पर~~
है, तथा iron part का weight भी बढ़ जाता है।
winding कम हो जाती है।

iii) Machine की overall size = मशीन के pole की संख्या मशीन के overall size पर Dependent करता है।

iv) Copper weight = मशीन में pole की संख्या लगाने पर winding कम करनी पड़ती है जिससे Copper का काम में बचता है।